

BẢNG BÁO LỖI



Error code Mã lỗi		Cause Nguyên nhân	Procedure Phương pháp
1	E1	IPM electric current abnormal. <i>Dòng điện IPM bất thường</i>	Check to see if the machine runs smoothly by rotating the handwheel by hand. <i>Kiểm tra xem máy có chạy trơn tru không bằng cách xoay tay quay bằng tay.</i> <i>Nếu không vấn đề → Hộp + motor đã NG</i>
2	E4	AC power is abnormal. <i>Điện áp nguồn là bất thường.</i>	1. Enter the correct supply voltage (AC198V-264V). <i>Điện áp cung cấp chính xác (AC198V-264V)</i> 2. Check to see if the machine runs smoothly by rotating the handwheel by hand. <i>Kiểm tra xem máy có chạy trơn tru không bằng cách xoay tay quay bằng tay.</i>
3	E7	Position signal is abnormal. <i>Vị trí tín hiệu đồng bộ là bất thường</i>	1. Check to make sure that the handwheel is installed properly. <i>Kiểm tra để chắc chắn rằng tay quay được lắp đặt đúng cách.</i> 2. Check to make sure that the machine runs smoothly by turning the handwheel manually. <i>Kiểm tra để đảm bảo rằng máy chạy trơn tru bằng cách xoay tay quay bằng tay</i> 3. Check to make sure that the motor assembly is installed properly. <i>Kiểm tra để đảm bảo rằng lắp ráp động cơ được cài đặt đúng.</i>
4	E15	Driving failure because the fabric sensor is not detected. <i>Chương trình điều khiển lỗi do cảm biến vải không nhận tín hiệu</i>	Check to make sure that the parameter number [013 PSN] is "ON". <i>Kiểm tra để đảm bảo rằng chương trình [013 PSN] là "ON"</i>
5	E16	1. The cloth plate is opened. <i>Tấm nắp bên đang mở.</i> 2. The presser foot arm is shifted. <i>Cần nâng chân vịt sai vị trí</i>	1. Close the cloth plate. <i>Đóng lại nắp bên</i> 2. Replace the presser foot arm. <i>Lắp lại cần nâng chân vịt</i>
6	EH	Motor output abnormality <i>Đầu ra của động cơ bất thường</i>	Check to make sure that the motor is installed properly. <i>Kiểm tra xem motor chắc chắn được kết nối đúng</i>
7	PEDAL.N	1. The lever unit is not connected to the control box. <i>Bộ phận bàn ga không được kết nối với hộp điều khiển.</i> 2. The lever unit is broken or the connection is broken. (The signal from the lever unit is not detected.) <i>Bộ phận bàn ga bị hỏng hoặc kết nối bị hỏng.</i> <i>(Tín hiệu từ bộ phận bàn ga không được phát hiện.)</i>	1. Connect the lever unit to the control box. <i>Kết nối bộ phận bàn ga với hộp điều khiển</i> 2. Check to make sure that the lever unit is not disconnected. <i>Kiểm tra để đảm bảo rằng bộ phận bàn ga không bị ngắt kết nối.</i> 3. Nhấn máy chạy trước khi bật nguồn 4. Bàn ga NG